

# #鲁班 VIP 新版本加载到 99%无法启动#的解决方法

## 一. 问题描述

部分用户在安装“鲁班土建/安装 VIP 新版本”后遇到软件载入到 99%后无法启动:

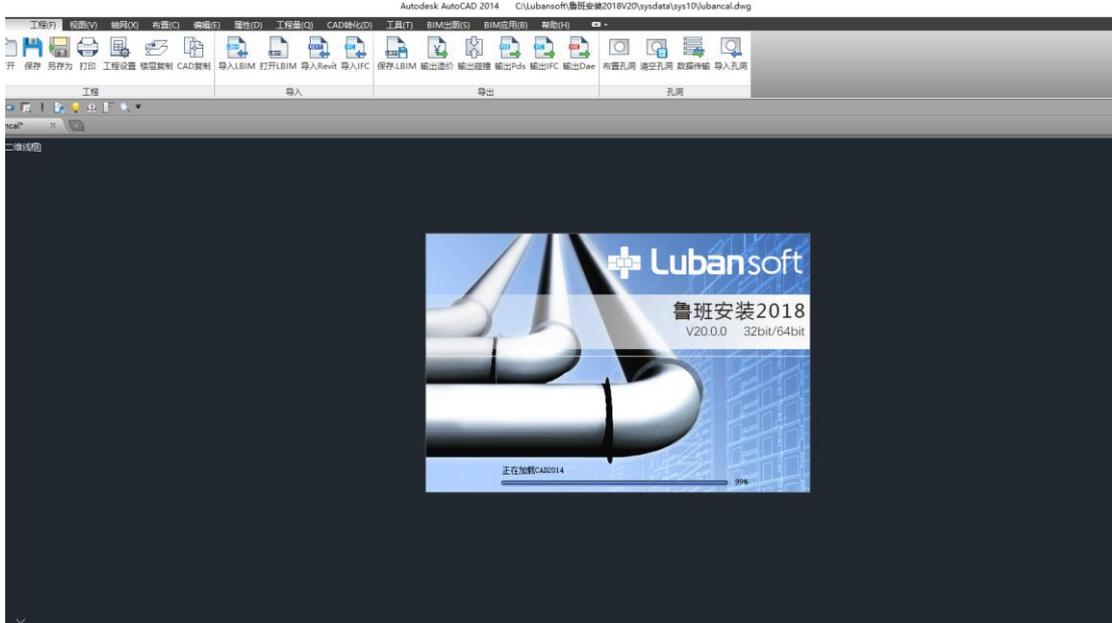


图 1.1 鲁班安装 20.0.0 载入到 99%无法完成页面截图

同时会修改 CAD 默认配置文件，造成单独打开 CAD 时乱入鲁班界面:

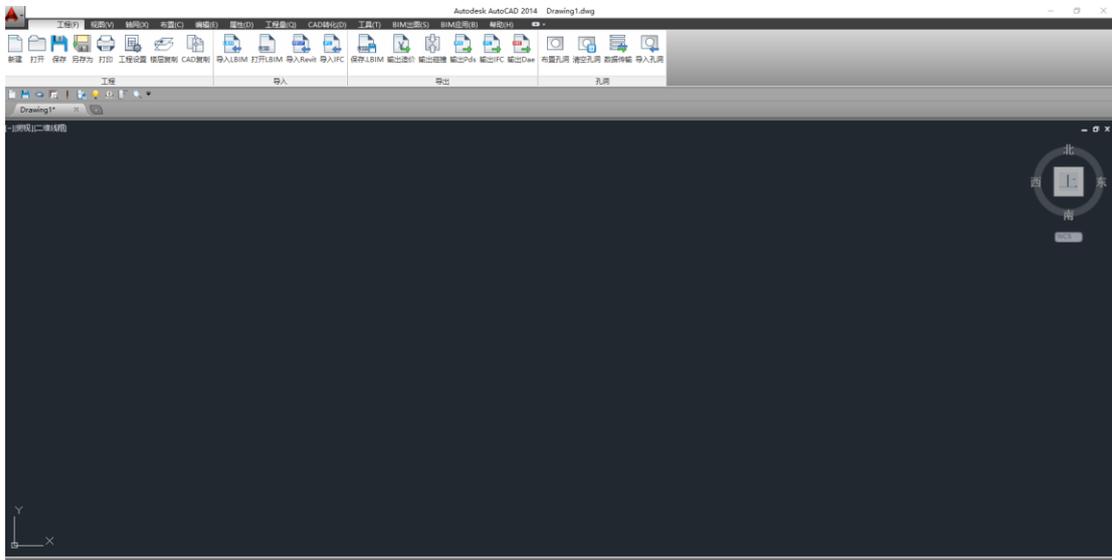


图 1.2 直接启动 CAD2014 界面配置出错截图

## 二. 问题解决

该 bug 主要由于新版本在不同系统环境不稳定，生成的部分配置文件出现问题导致，解决该问题分为 2 步:

### Step1.——CAD 客户端修改

打开 CAD，输入命令 option 或在操作界面右击进入“选项”对话框，找到“配置”栏:

① 选择“《AutoCAD 2014-简体中文 (Simplified Chinese)》” ②置为当前

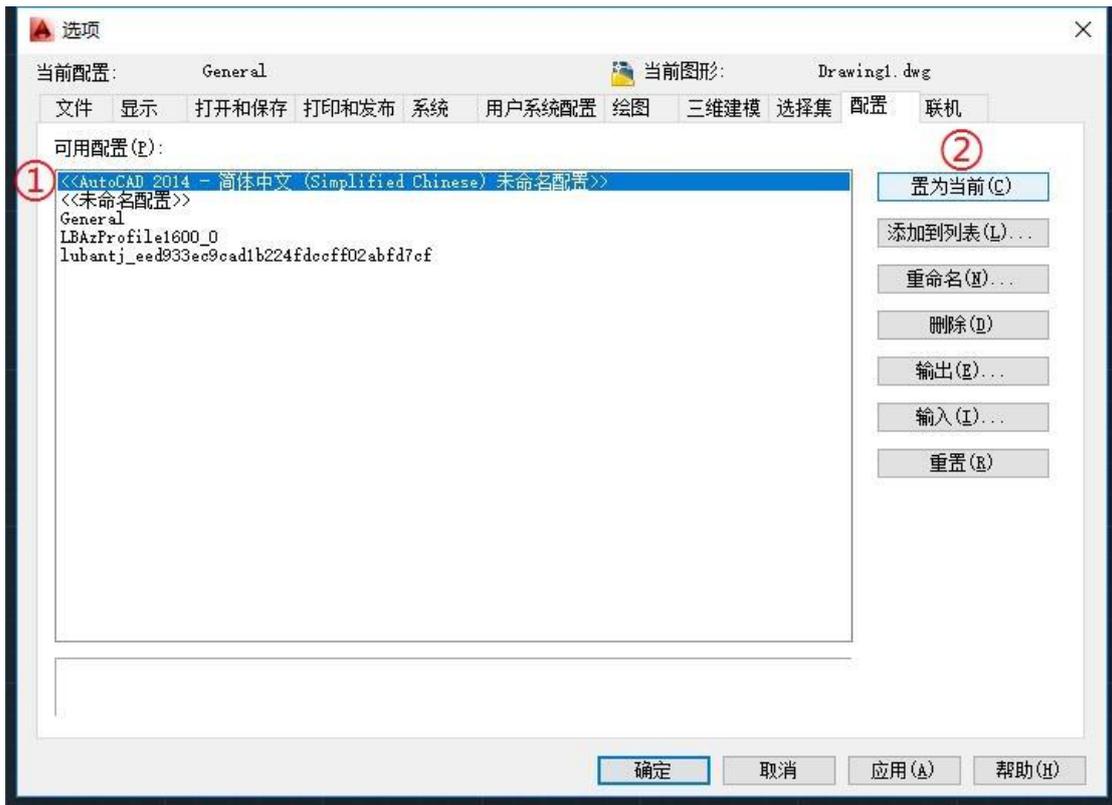


图 2.1 切换 CAD 至默认配置操作示意图

① 选择含“LBAz 及 lubantj”的配置文件 ②删除 ③关闭 CAD

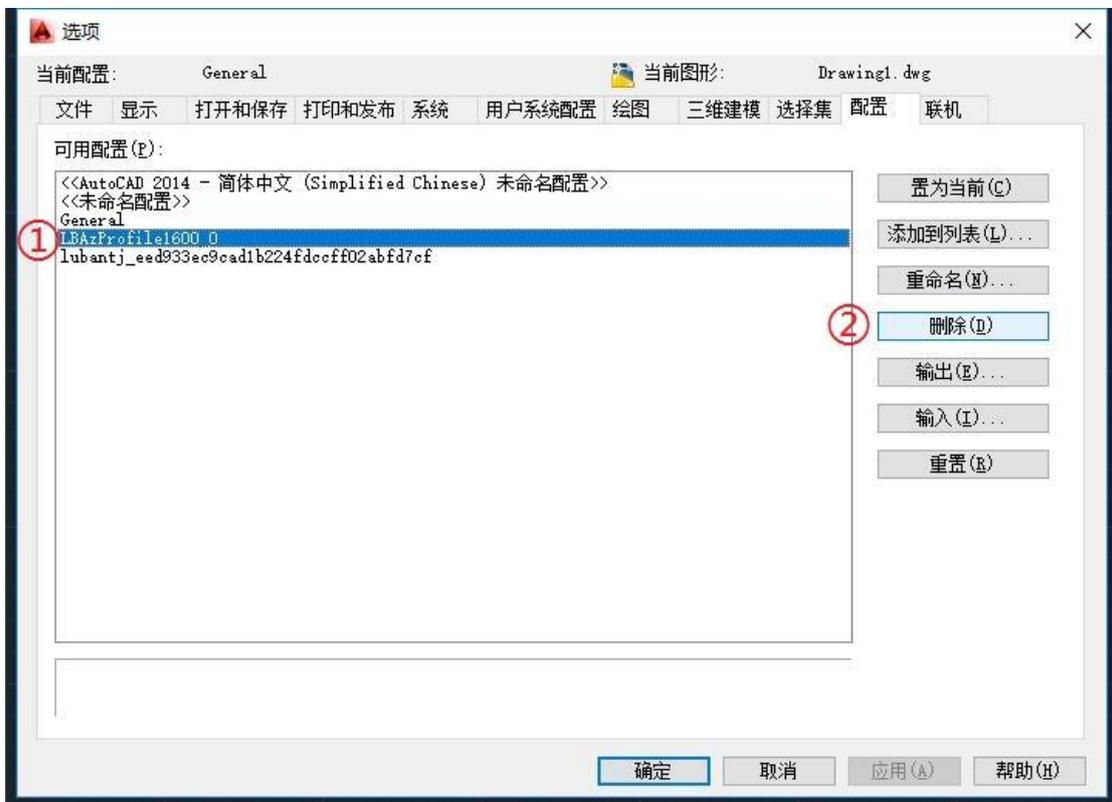


图 2.2 删除 CAD 内的鲁班配置文件

## Step2.——鲁班客户端修改

以鲁班安装为例，打开软件根目录（默认路径：C:\Lubansoft\鲁班安装 2018V20）：

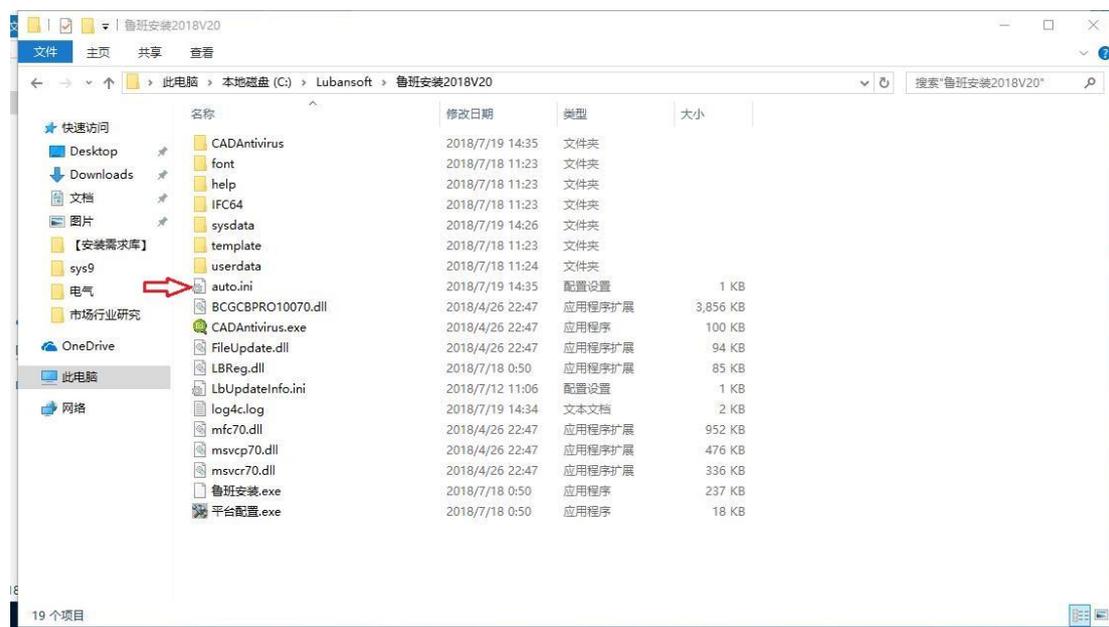


图 2.3 鲁班安装根目录文件列表

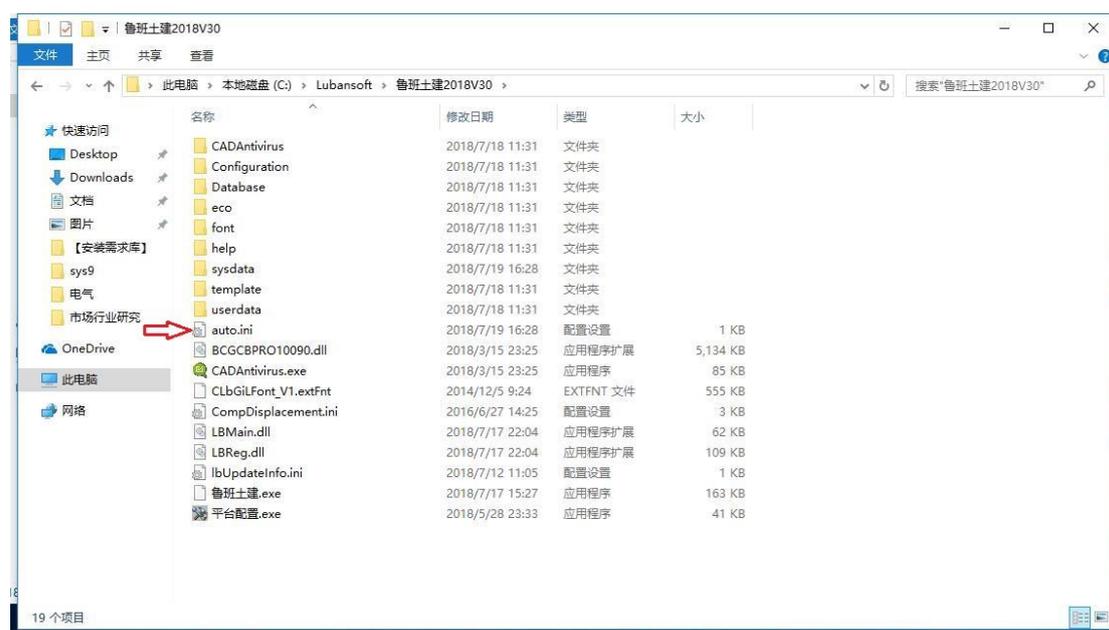


图 2.4 鲁班土建根目录文件列表

删除上图中根目录文件下配置设置文件“auto.ini”，关闭文件夹。

重新启动鲁班，选择 CAD 版本载入即可正常运行。

谢谢各位忠实用户的支持理解！鲁班软件一如既往地以用户需求为核心，将加快产品升级，为各位提供更加优质的服务！